

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора по  
производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова

«05» октября 2018 г.

**Счетчики газа объемные диафрагменные RS**

Методика поверки  
МП 208-078-2018

г. Москва  
2018

## 1 Область применения

Настоящая методика распространяется на счетчики газа объемные диафрагменные RS (далее – счетчики) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками 10 лет.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 8.324 -2002 ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

Приказ Минпромторга России № 1815 от 02 июля 2015 года «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

Примечание – При пользовании настоящей методикой целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины, определения и обозначения

В настоящей методике применены термины по ГОСТ 8.324 и РМГ 29.

## 4 Операции поверки

4.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции, выполняемые при поверке

Операции поверки	Вид поверки	
	первичная	периодическая
Внешний осмотр	Да	Да
Опробование	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений объема газа	Да	Да

4.2 При проведении первичной поверки до ввода в эксплуатацию допускается проведение поверки на основании выборки. К счетчикам применим общий уровень контроля II при использовании AQL 1% по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

4.3 Каждая партия должна состоять из единиц продукции одного вида, класса, типоразмера и состава, произведенных в практически одинаковых условиях в один и тот же период времени.

4.4 Выбор единиц продукции для составления выборки проводят методом отбора простой случайной выборки после того, как все единицы продукции сформированы в партию.

4.5 Объемы партий и выборки, а также соответствующее им допустимое количество счетчиков не прошедших поверку, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объем партии, шт	Объем выборки, шт	Приемочное число, шт	Браковочное число, шт
51-90	13	0	1
91-150	20	0	1
151-280	32	1	2
281-500	50	1	2
501-1200	80	2	3

## 5 Средства поверки

При поверке счетчиков применяют следующие средства поверки:

Рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 с пределами допускаемой относительной погрешности  $\pm 0,5\%$  и диапазоном измерений от 0,016 до 10 м<sup>3</sup>/ч.

Поверочные установки любого принципа действия должны удовлетворять следующим требованиям:

- избыточное давление (или разрежение), создаваемое установкой, должно превышать потери давления в средствах поверки, счетчике и соединительной арматуре;

- установки должны иметь в своем составе средства измерений температуры и давления.

При отсутствии в составе установки средств измерений для контроля параметров окружающей среды применяют:

- гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, диапазон измерения относительной влажности от 20 до 90 %, погрешность  $\pm 7\%$ ; диапазон измерений температуры от 0 до 25 °С, абсолютная погрешность  $\pm 0,2$  °С;

- барометр-анероид М 67, диапазон измерений от 81130 до 105320 Па (от 610 до 790 мм рт. ст.), абсолютная погрешность  $\pm 106$  Па ( $\pm 0,8$  мм рт.ст.);

Все средства поверки должны поверены и (или) иметь свидетельства об аттестации.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

## **6 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей**

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на средства поверки и поверяемый счетчик. Лица, проводящие поверку должны пройти инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004.

Все работы по монтажу и демонтажу счетчиков выполняют при неработающей поверочной установке. Перед монтажом должна быть проверена исправность заземления, разъемных соединений, кабелей связи и питания.

Конструкция соединительных элементов счетчика и поверочной установки должна обеспечивать надежность крепления счетчика и фиксацию его положения в течение всего цикла поверки.

Поверку должны осуществлять специалисты организаций, аккредитованных на право поверки, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемый счетчик и инструкцию по технике безопасности. К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускают лиц изучивших настоящую методику.

## **7 Условия проведения поверки**

При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- поверочная среда	воздух
- температура окружающего воздуха и поверочной среды, °С	от 15 до 25
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
- разность температур окружающего воздуха и поверочной среды, не более, °С	1
- скорость изменения температуры окружающего воздуха и поверочной среды, не более, °С/ч	1
- время выдержки счетчика до начала поверки при условиях проведения поверки, не менее, ч	1

## **8 Подготовка к поверке**

Подготовка к работе средств поверки и поверяемого счетчика проводится в соответствии с прилагаемой к ним эксплуатационной документацией.

## **9 Проведение поверки**

### **9.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре устанавливают соответствие счетчика следующим требованиям:

- надписи и обозначения на счетчике должны быть четкими и соответствовать требованиям эксплуатационной документации на счетчик;
- должны отсутствовать повреждения, влияющие на метрологические характеристики;
- пломбы должны находиться на местах, определенных в технической документации на счетчик;
- на маркировочной табличке счетчика должны быть нанесены товарный знак предприятия-изготовителя, знак утверждения типа, заводской номер, год изготовления, наибольшее избыточное давление, максимальный и минимальный расход.

### **9.2 Опробование**

#### **9.2.1 Проверка герметичности**

Для проверки герметичности присоединения счетчика к поверочной установке необходимо создать в системе избыточное давление, либо давление разряжения при перекрытой запорной арматуре после чего, выдержать в таком состоянии счетчик в течение 1 минуты. При этом показания датчика давления, который контролирует давление в системе, не должны изменяться.

#### **9.2.2 Проверка функционирования**

Проверку функционирования счетчика проводят, пропуская через него поток измеряемой среды со значением расхода не менее 10% от максимального. При этом показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться. Данную операцию повторяют при максимальном значении расхода.

#### **9.2.3 Определение потери давления**

Потери давления на поверяемом счетчике определяют при максимальном значении расхода счетчика с помощью U-образного мановакуумметра или других средств измерений перепада давления, входящих в состав поверочной установки.

Потери давления на счетчике допускается определять одновременно при определении относительной погрешности как разность давлений на входе и выходе счетчика.

Результаты поверки считают положительными, если потери давления не превышают допустимых значений указанных в РЭ или паспорте на счетчик определенного типоразмера.

### **9.4 Определение относительной погрешности измерений объема газа**

9.4.1 Относительная погрешность счетчика при измерении объема газа осуществляется методом сравнения объема воздуха (газа), измеренного счетчиком и поверочной установкой на расходах в соответствии с таблицей 4. Допускается групповая поверка счетчиков до 7 штук.

Таблица 4 – Значения расходов для типоразмеров счетчиков при определении относительной погрешности измерений объема

Типоразмер	Расход, м <sup>3</sup> /ч		
	Q <sub>min</sub>	0,2 Q <sub>max</sub>	Q <sub>max</sub>
G1,6	0,016	0,50	2,5
G2,5	0,025	0,80	4
G4	0,04	1,20	6
G6	0,06	2,00	10

При определении относительной погрешности на каждом из расходов необходимо выполнить одновременно два условия: значение контрольного объема измеряемой среды должно быть не менее 0,01 м<sup>3</sup>, а значение времени накопления объема должно быть не менее 100 с.

Отклонение расходов, задаваемых эталонной установкой от вышеприведенных значений, не должны превышать:

- для Q<sub>max</sub> – минус 5 %;
- для Q<sub>min</sub> – плюс 5 %;
- для 0,2 Q<sub>max</sub> – ± 3 %.

9.4.2 При каждом значении расхода поверку проводят до трех раз. Если по результатам первого измерения основная относительная погрешность счетчика не превышает предела допускаемой относительной погрешности, повторные измерения не проводят. В противном случае измерения повторяют и за результат принимают среднее арифметическое из полученных значений.

9.4.3 Основную относительную погрешность измерений объема газа для счетчиков вычисляют по формуле 1:

$$\delta = \left( \frac{V_{сч}}{V_{уст}} - 1 \right) \cdot 100\% - \Delta, \quad (1)$$

где V<sub>сч</sub> – объем газа, измеренный счетчиком, м<sup>3</sup>;

V<sub>уст</sub> – объем газа, измеренный эталонной установкой, м<sup>3</sup>;

Δ – поправочный коэффициент, вычисляемый по формуле 2%

$$\Delta = \frac{\Delta p \cdot V_{сч}}{p \cdot V_{уст}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где Δp – разность значений абсолютных давлений в поверочной установке и поверяемом счетчике, Па;

p – абсолютное давление в поверяемом счетчике, Па.

9.4.4 Результаты поверки счетчика считают положительным, если относительная погрешность измерений объема газа в диапазонах расхода не превышает:

$$\begin{array}{ll} Q_{\min} \leq Q < 0,1Q_{\text{ном}} & \pm 3 \% \\ 0,1Q_{\text{ном}} \leq Q \leq Q_{\text{макс}} & \pm 1,5 \% \end{array}$$

## 10 Оформление результатов поверки


10.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки, форма которого приведена в Приложении А, или распечатывают протокол поверки из архива памяти поверочной установки.

10.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в паспорте на счетчик в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815. Положительные результаты периодической поверки оформляют записью в паспорте, и/или свидетельством о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815.

Знак поверки наносится на навесную пломбу, ограничивающую доступ к передней панели электронного отсчетного устройства в соответствии с Приложением Б, и в паспорт на счетчик или на свидетельство о поверке

9.3. При отрицательных результатах первичной поверки счетчик считают непригодным к применению и в эксплуатацию не допускают. При отрицательных результатах периодической поверки счетчик считают непригодным к применению, знак поверки гасят и оформляют извещение о непригодности счетчика с указанием причин в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815.

Начальник отдела 208  
ФГУП «ВНИИМС»

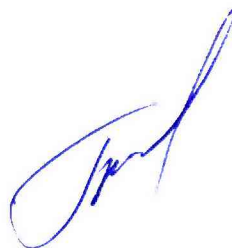

Б.А. Иполитов

Заместитель начальника отдела 208  
ФГУП «ВНИИМС»



А.М. Шаронов

Форма протокола поверки

Протокол поверки счетчиков газа \_\_\_\_\_

Наименование и номер СИ: \_\_\_\_\_

1 Внешний осмотр: \_\_\_\_\_

2 Опробование:

2.1 Проверка герметичности \_\_\_\_\_

2.2 Проверка функционирования: \_\_\_\_\_

2.3 Проверка потери давления: \_\_\_\_\_

3 Определение относительной погрешности измерений объема газа

	$Q_{уст}$ М <sup>3</sup> /ч	$T_{эт}$ °С	$P_{атм}$ кПа	$\Delta P$ , кПа	$V_{уст}$ М <sup>3</sup>	$V_{сч}$ М <sup>3</sup>	$\delta V$ , %
$Q_{min}$							
$0,1 Q_{ном}$							
$Q_{ном}$							
$Q_{max}$							

Результат поверки: \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)



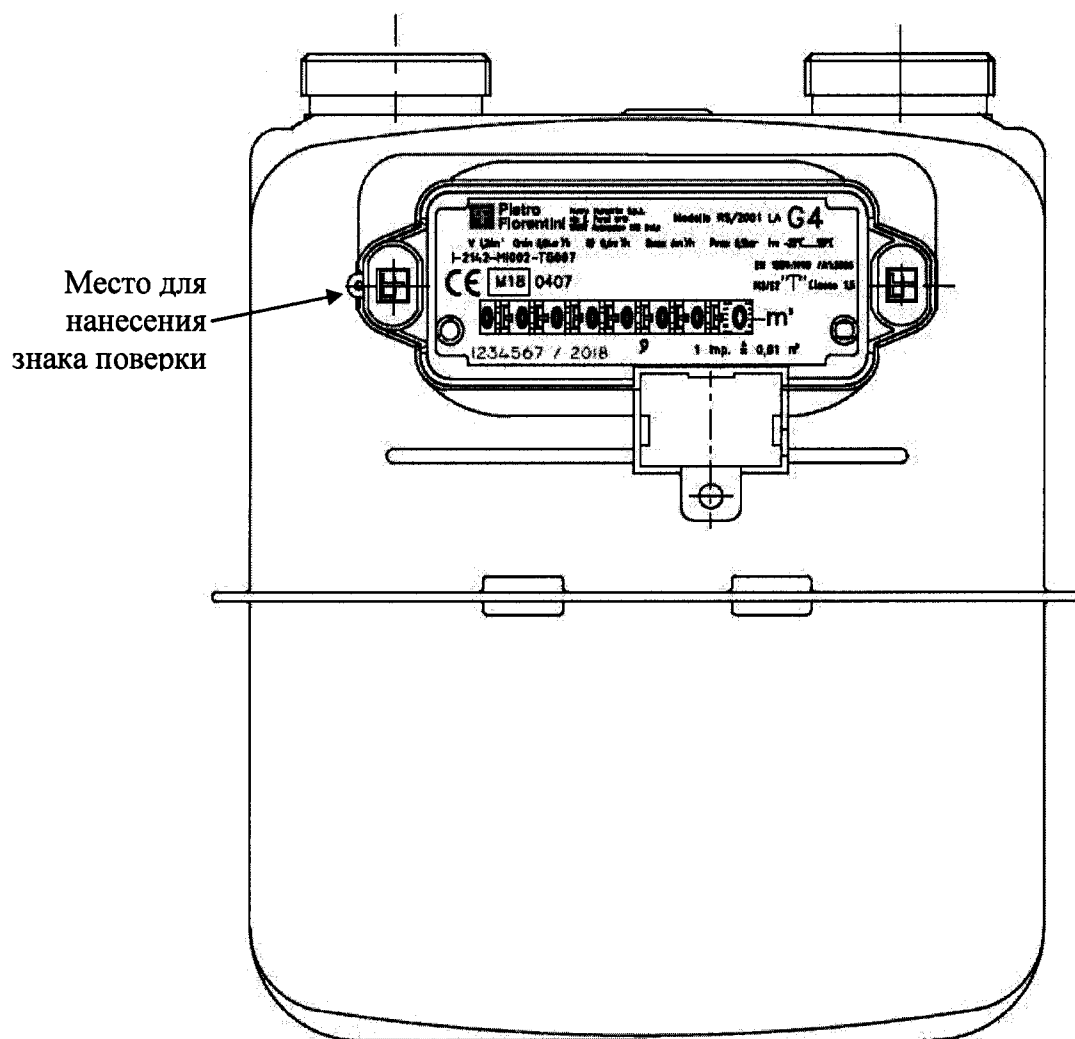


Рисунок Б.1 - Обозначение места для нанесения знака поверки